


## 北九州PCB処理事業所トラブル事象一覧（平成29年7月～12月）

No.	発生日時	発生場所	概 要	対 応 状 況
1	7/7-8:45	中間処理1階 抽出溶媒槽移送ポンプ	溶媒槽移送ポンプ用ガス抜き弁の下部オイルパン内に少量の漏れを発見した。ガス抜き弁のシール不良によるもの。	拭取りと増し締め実施。当該ガス抜き弁を気密性の高いプラグに変更済み。
2	7/12-6:00	中間処理2階 廃アルカリ蒸留塔塔底槽	廃アルカリ蒸留塔の塔底槽下部に少量の漏れを発見した。レベル計取り付けフランジ部のガスケット劣化によるもの。	当該フランジ部のガスケットを新品に交換済み。
3	7/26-10:00	1期(北)最終汚水槽	下水排水中のダイオキシン類濃度の測定値が一時的に基準値を超過。下水配管内に付着していた固形物に排水中のダイオキシン類が吸着され、それが剥がれ混入し濃度が上昇したもの。	下水配管の清掃強化、及びダイオキシン除去用活性炭槽の設置等を実施。
4	9/16-20:10	VTR-C号機	VTR-C号機の扉下部に少量の漏れを発見した。VTR復圧時、一時的に大気圧以上の圧力が発生しシール部の隙間より漏れたもの。	VTR復圧時に圧力が上昇しないよう炉内圧力抑制を実施。
5	12/21-13:40	中間処理1階 廃活性炭充填室	廃活性炭充填室オイルパン内等に少量の漏れを発見した。木酢液を保管していたドラム缶底部に腐食による微小ピンホールからの液しみによるもの。	木酢液保管時は、耐腐食性の高い樹脂を内装したケミカルドラムへの切り替えを実施。


## ヒヤリハット件数（平成29年1月～12月）

年	H29												小計
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
実体験	1	1	0	0	2	1	0	2	1	3	2	1	14
仮想	15	16	17	16	16	16	15	14	14	13	12	13	177

”実体験ヒヤリハット”は、提案者が現場で体験してヒヤリ・ハットした事象であり、”仮想ヒヤリハット”は、提案者が現場で、もしかしたら発生するのではないかと考えた事象。

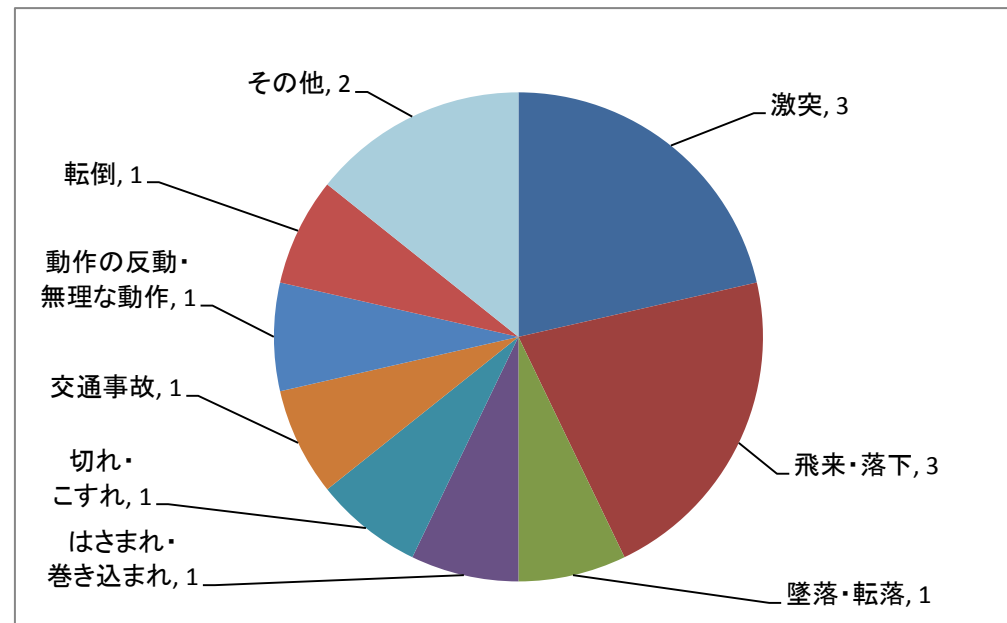

実体験ヒヤリハット

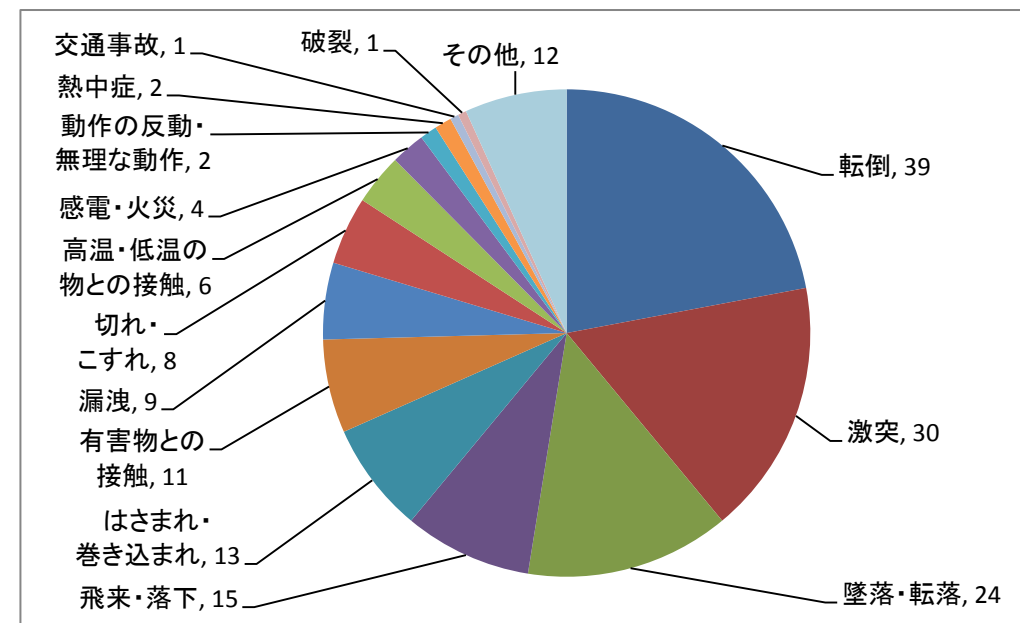

仮想ヒヤリハット